

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 85.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Parete Nord - Ovest, è visibile l'arco in conci di pietra riproposto in prossimità dell'attacco a terra e le larghe finestre con architrave ligneo.



Dettaglio della copertura aerata e della gronda in larice con staffe metalliche, addossata all'edificio della p. n. 176.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 108</i>	N° SCHEDA: <i>76</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Rivestimento murario in pietra, le pietre sono probabilmente legate ad una struttura interna con malta cementizia, il giunto tuttavia è arretrato e non visibile.
Sul fronte Nord - Ovest è stato ricreato un arco di scarico in conci di pietra, come anche al di sopra delle aperture in facciata. Ad Ovest è presente un'aggiunzione in muratura, rivestita in pietra, con copertura piana ed attorno ad essa dei gradini in calcestruzzo.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose. La gronda in larice è sorretto da staffe metalliche.

APERTURE E SERRAMENTI:
I serramenti sono lignei con vetri riflettenti e presentano quasi tutte architrave in pietra e al di sopra arco di scarico in pietra.
Su fronte Sud due finestre molto larghe e basse con architrave ligneo. Ad Ovest due finestre vetrate ricavate nella muratura, con pilastro in larice tra di esse.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio, sui cui sono stati operati pesanti interventi edilizi, ha perduto le caratteristiche originarie ma ripropone in parte elementi della tradizione architettonica locale.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
Pesante intervento di restauro.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>14/10/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 108**

N° Scheda:
76

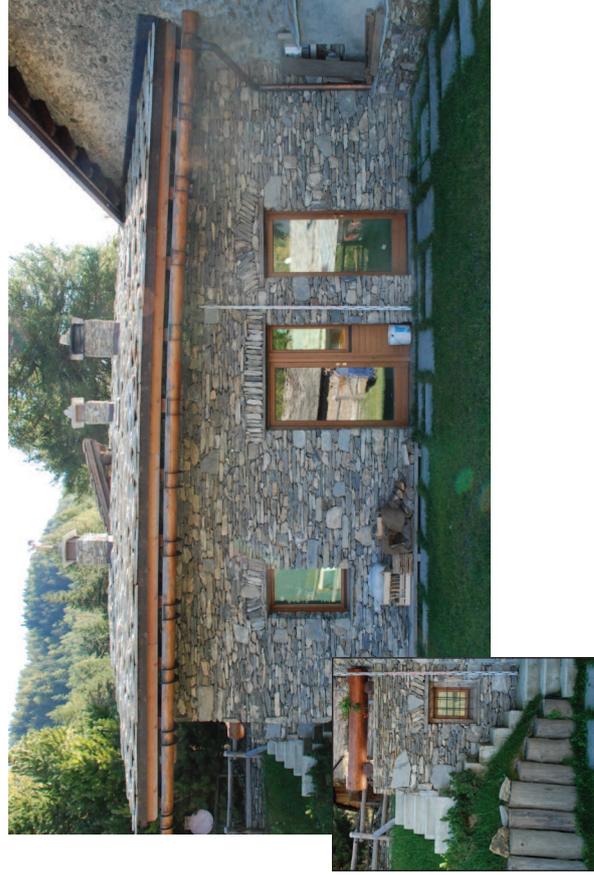

Prospetto Sud, su strada.



Prospetto Est.



Prospetto Ovest, da imbocco stradina della borgata.



Prospetto Nord - Ovest, su stradina della borgata.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE GENERALE DELL'EDIFICIO



Immagine generale dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della porta e degli scuri metallici dipinti di colore grigio-argento.



Dettaglio del manto di copertura in lamiera grecata marrone.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 118</i>	N° SCHEDA: <i>77</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in gran parte intonacata con malta cementizia e colore grigio, ed in parte con pietra legata con malta cementizia a vista. Parte dell'edificio presenta zoccolo in cemento.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con soletta in c.a. e manto in lamiera grecata, gronde e pluviali metallici.

APERTURE E SERRAMENTI:
Delle aperture sono visibili solo gli scuri metallici, con colorazione grigia. Porte e portone del garage completamente metallici di colore grigio.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio è completamente circondato da muretti e reti metalliche particolarmente impattanti. L'edificio è completamente privo di elementi architettonici tradizionali, è in stridente contrasto con il contesto storico e culturale del parco e dell'architettura tradizionale dell'area.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre. E' tuttavia in grave contrasto con la tipologia architettonica tradizionale dell'area.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>14/10/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 118**

N° Scheda:
77

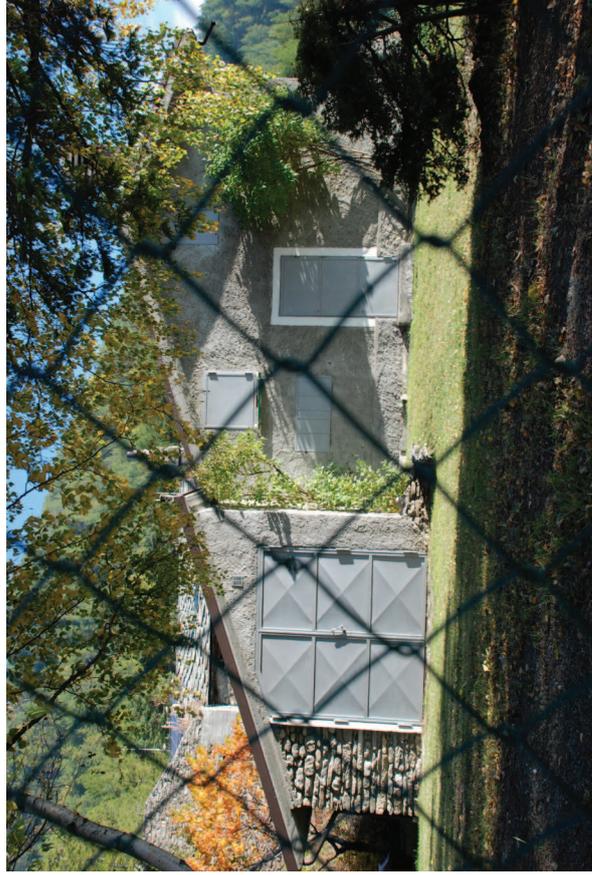

Prospetto su strada.



Prospetto laterale verso valle.



Vista del resto dell'edificio, sulla sinistra la Cappella di Monfol.



Vista del garage con pietra a vista.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sullo sfondo la p. n. 66 e la borgata.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Diversi trattamenti delle superfici, in basso arco in conci di pietra originale, in alto stipiti in conci di pietra realizzati recentemente con malta cementizia.



Dettaglio dei serramenti su fronte strada, intervento edilizio non adeguato.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 124</i>	N° SCHEDA: <i>78</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra, per metà edificio con giunto arretrato in malta cementizia e per metà intonacata sempre con malta cementizia.
Il fronte Sud presenta grande eterogeneità di finitura, con tre tipologie, a causa di discutibili interventi edilizi.*

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde, entrambe realizzate con orditura lignea: la falda Est presenta manto di copertura in lose mentre quella Ovest in lamiera grecata.

APERTURE E SERRAMENTI:
Tranne per il fronte Ovest ed una porta su strada, che hanno serramenti metallici, i serramenti sono lignei con vetro e grate metalliche nel caso delle finestre. In alcuni casi sono state ricreate piattabande in conci di pietra e malta cementizia, l'unico arco originale di questo tipo è presente sul fronte Sud, al livello inferiore, parte sinistra.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Estrema eterogeneità nell'aspetto dell'edificio, a causa di interventi edilizi confusi e approssimati, più o meno recenti. Come risultato un aspetto poco conforme con il contesto.

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Mediocre.
Interventi edilizi multipli e approssimativi.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>14/10/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 124**

N° Scheda:
78

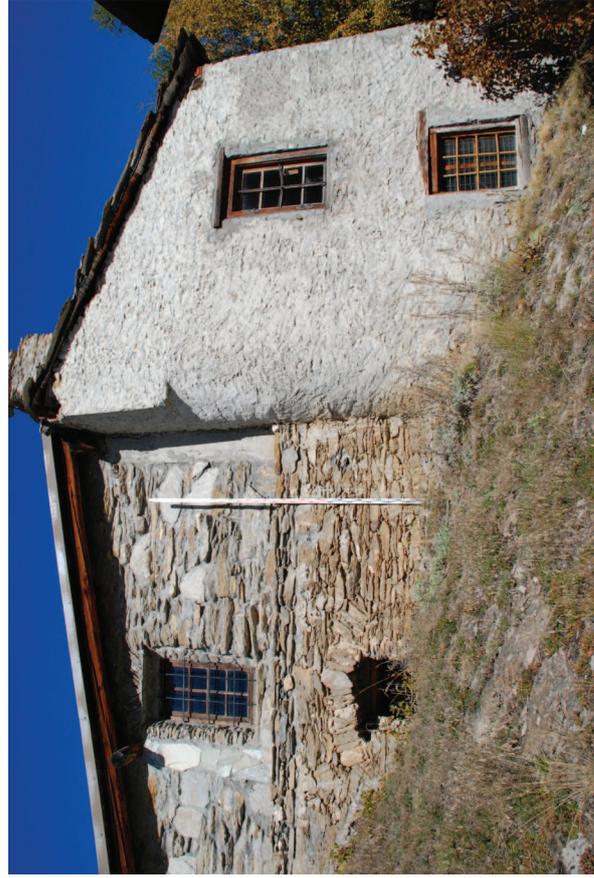

Prospetto Sud.



Prospetto Ovest.



Prospetto Est.



Prospetto Nord.



SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto Sud.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Sulle pareti sono ancora visibili archi per i portoni ed archi di scarico in conci di pietra.



Fronte Ovest, scala e terrazzino rivestiti in pietra. Scuri in legno e vetro riflettente.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 127</i>	N° SCHEDA: <i>79</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2+1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta cementizia, giunto arretrato ma ben visibile.
Sono ancora visibili archi in conci di pietra al di sopra delle aperture.
Sul fronte Ovest sono presenti una scala ed un terrazzino in muratura rivestita in pietra, per l'accesso all'edificio.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
I serramenti che è stato possibile rilevare sono lignei con vetro e grate metalliche e scuri in legno con cardini in acciaio.
Vetri parzialmente riflettenti.
Due piccoli velux sulla falda Nord.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio ha subito pesanti interventi edilizi recenti.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
Edificio oggetto di pesanti interventi edilizi, i quali ne hanno in parte pregiudicato l'originalità delle caratteristiche storiche-costruttive, senza tuttavia andare troppo in contrasto con il contesto circostante.


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>14/10/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 127**

N° Scheda:
79



Prospecto Sud.

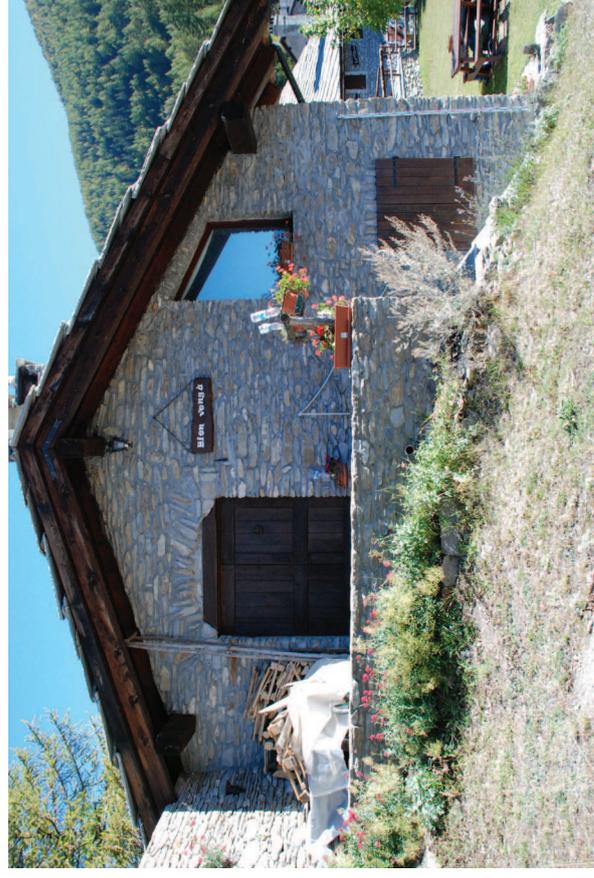

Prospecto Ovest.



Prospecto Nord.



Prospecto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 127.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della parete Est, portone strombato con scuro metallico, Spigolo Sud con diversa tessitura muraria, probabilmente residuo originale.



Dettaglio della copertura, trave dormiente appoggiato alla muratura, tronchi curvi a sostegno della gronda in larice.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 128</i>	N° SCHEDA: <i>80</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Rivestimento della muratura in pietra legata con malta, tuttavia il giunto è arretrato in modo che sia poco visibile. E' probabile che la pietra sia solo il rivestimento esterno di una struttura di altro tipo. L'edificio è stato sottoposto ad interventi edilizi e trasformato, lo spigolo Sud sembra essere originale. Trave in legno inserita nella muratura della parete Ovest, al di sotto dei dormienti.

COPERTURA:
La copertura, ristrutturata, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Tronchi curvi a sostegno delle gronde in larice.

APERTURE E SERRAMENTI:
Porte e finestre presentano architravi in pietra e in legno, l'apertura a Nord presenta arco di scarico in conci di pietra. Non è stato possibile rilevare i serramenti, che sono tutti dotati di scuri in metallo marrone. Verso Est grandi vetrate riflettenti, con serramenti in legno, nei vuoti della capriata lignea. Le strombature delle aperture sono riprodotte con filari di pietra più sottili e regolari rispetto al resto della muratura.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Edificio sottoposto a interventi edilizi che ne hanno modificato pesantemente le caratteristiche tipologiche-architettoniche tradizionali. Incisioni varie recanti la data 1988. Tronchi curvi a sostegno delle gronde in larice. Spigolo Sud apparentemente residuo dell'edificio originale.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono. Edificio che ha subito pesanti interventi edilizi.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>14/10/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 128**

N° Scheda:
80

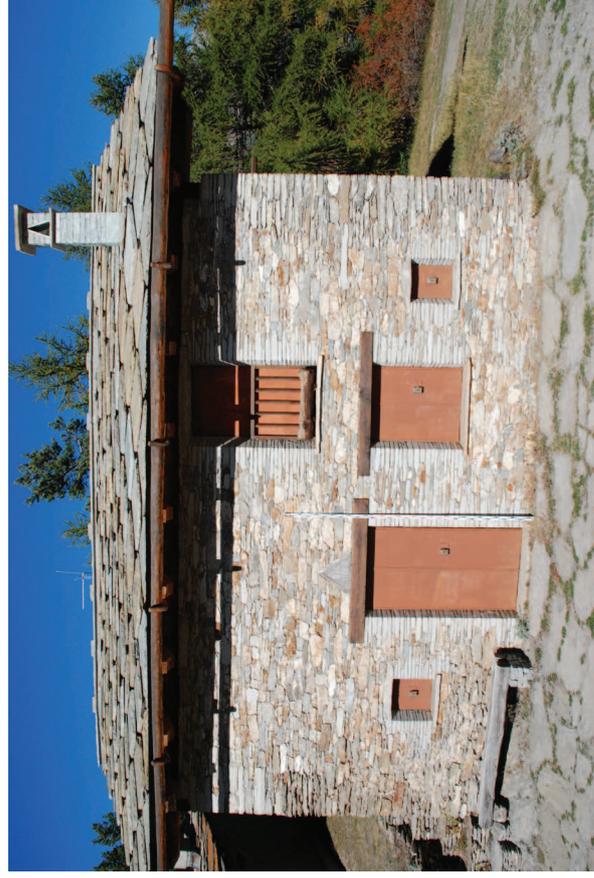


Prospetto Sud.



Prospetto Est.



Prospetto Nord.

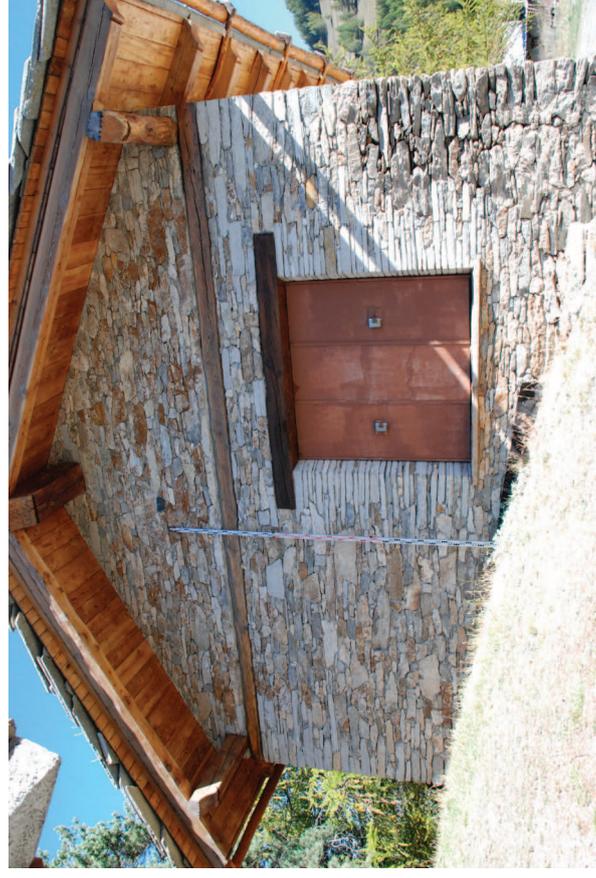

Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE GENERALE DELL'EDIFICIO



Immagine generale dell'edificio contestualizzato.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della soletta a sbalzo, scuri metallici e porta lignea. In alto balaustra lignea e fascia decorativa in lose cementate.



Soletta sbalzo con balaustra lignea, rivestimento di parte della facciata in pietra con malta cementizia, scuri metallici.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 129</i>	N° SCHEDA: 81
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: 1666 m
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura quasi completamente intonacata con malta cementizia, rivestimento in pietra legata con malta cementizia su porzione superiore del fronte Sud - Ovest.
Zoccolo in cemento alla base dell'edificio e fascia in lose cementate su fronte Sud - Est.
L'edificio presenta una terrazza con balaustra in legno verso Sud - Ovest.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde con soletta e manto in lose. Sono visibili anche due travi in legno in prossimità delle imposte del timpano e trave in acciaio in prossimità di colmo.
Terrazza piana realizzata con soletta a sbalzo.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono visibili solo gli scuri metallici di colore marrone sbiadito, le porte sono metalliche tranne una lignea.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Usa abbondante di cemento ed elementi costruttivi avulsi alla tradizione costruttiva locale.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.
Tuttavia l'edificio è in grave contrasto con la tradizione costruttiva locale e con il contesto nel quale è inserito.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 14/10/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 129**

N° Scheda:
81



Prospetto Sud - Ovest.



Vista laterale del prospetto Nord - Ovest.



Vista laterale del prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO



Immagine dell'edificio, facciata principale.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del campanile a vela. Si intravede una scritta illeggibile al di sotto del trave di colmo.



Dettaglio del manto di copertura in lose e dell'inserimento del campanile a vela.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 167</i>	N° SCHEDA: 82
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: 1666 m
DENOMINAZIONE: <i>Sen Bartolomioù - Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Edificio di culto</i>		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra completamente intonacata di colore bianco. Zoccolo in cemento alla base del prospetto verso valle.
Piccolo campanile a vela al di sopra della facciata.*

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Una porta lignea in facciata ed una finestrelle lignea con vetro e grate in ferro verso valle.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Vi è una data, scritta di colore nero, illeggibile, in facciata al di sotto del colmo.
Disegno di croce al di sopra della porta d'ingresso.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 14/10/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 167**

N° Scheda:
82



Prospetto verso valle.



Prospetto laterale.



Prospetto principale.



Vista della zona tergale dell'edificio.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sullo sfondo la p. n. 129.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Vista da Est, si notano l'arco in conci di pietra e la falda coperta di terra e vegetazione bassa.



Dettaglio delle finestre strombate verso valle e della falda in lose con abbondante vegetazione.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 169</i>	N° SCHEDA: <i>83</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra legata con malta cementizia. Porzioni di muratura in calcestruzzo armato visibili in corrispondenza delle aperture.
 Le aperture presentano archi in conci di pietra.
 L'edificio si addossa per un lato al terrapieno a Nord.*

COPERTURA:
*La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea, il manto è in lose e vegetazione sulla falda Sud e in terra sulla falda Nord.
 La falda Sud presenta uno stato di degrado avanzato.*

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due grandi aperture strombate verso Sud, che erano adibite all'osservazione, una porta metallica su fronte Est.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*L'edificio era di proprietà militare, adibito all'osservazione di movimenti nemici in direzione Francia e postazione per due mitragliatrici.
 Elementi particolari come la copertura con terriccio e la muratura in pietra sono da interpretare nell'ottica di mimetizzare l'edificio da una vista aerea.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>14/10/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 169**

N° Scheda:
83




Prospetto Sud.



Vista laterale del prospetto Nord.



Prospetto Est.

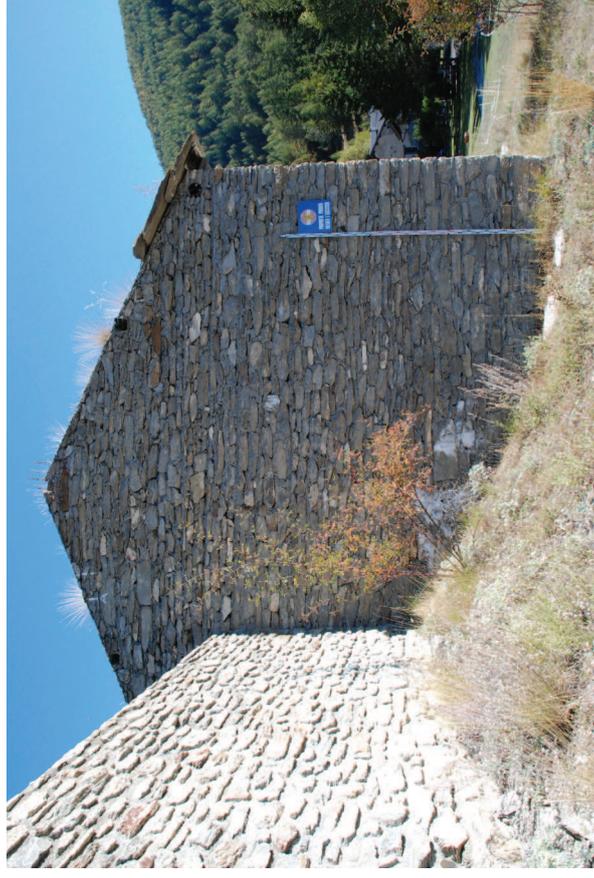

Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO

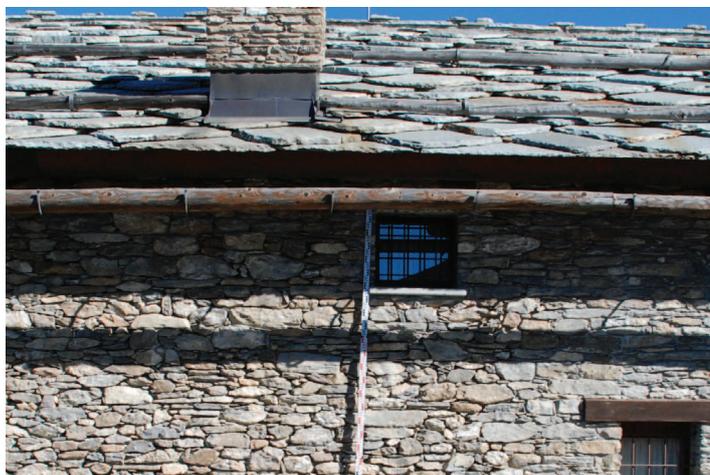


Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra il rudere della p. n. 102, sulla sinistra la p. n. 176.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del portone e del relativo arco in conci di tufo, reinserito nell'edificio ristrutturato.



Dettaglio della differente finitura del rivestimento murario e della copertura con manto in lose, fronte Sud - Ovest.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 175</i>	N° SCHEDA: <i>84</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>3</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura, ristrutturata, in pietra legata con malta cementizia, il giunto è arretrato ma visibile. Scala rivestita in pietra e ballatoio in legno su fronte Nord - Ovest.

COPERTURA:
La copertura, ristrutturata, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Gronde in larice sostenute da staffe metalliche.

APERTURE E SERRAMENTI:
I serramenti visibili sono in legno con vetro e grate metalliche. Gli scuri presenti sono in legno con cardini metallici. Sul fronte Sud - Est è presente un portone ligneo originale a due ante, con arco in conci di pietra tufacea e giunto in cemento. Tutte le aperture presentano davanzali e molte piattabande in conci di pietra ricostruite, altre architrave lignee. Grandi vetrate riflettenti con serramenti e struttura lignea su fronte strada.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Edificio sottoposto a pesanti interventi edilizi, riproposto su fronte Sud - Est arco in conci di tufo e portone originale.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
L'edificio ha tuttavia perso parte degli elementi tipologici-architettonici originali, inserendone di avulsi alla tradizione come i davanzali. Alcuni elementi tradizionali sono stati riproposti.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>14/10/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 175**

N° Scheda:
84



Prospetto Nord - Ovest su strada.



Prospetto Sud - Est.



Vista laterale del prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada. A sinistra la p. n. 108, a destra la p. n. 175.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte Nord, dettaglio del portone con architrave ligneo curvo. In basso apertura tamponata con laterizi e superfetazione in c.a. non completata.



Dettaglio del manto di copertura in finto coppo. Al di sotto inserimento di muratura in pietra con cemento. Finestra originale con cornice lignea.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 176</i>	N° SCHEDA: 85
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: 1666 m
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce. Lato sinistro del fronte Sud intonacato e fronte Ovest rinzaffato con malta di calce. Chiazze sparse di interventi con malta cementizia sulle pareti ed attorno alle aperture.
Inserimento di muratura in pietra legata con cemento in prossimità del punto di contatto delle murature con il tetto.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in finto coppo.

APERTURE E SERRAMENTI:
Le porte sono metalliche con rivestimento ligneo, le finestre presentano scuro metallico rivestito in legno. Il blocco Nord presenta un portone ligneo originale con architrave in legno curvato, ed una finestra con cornice lignea e grata ma senza serramento.
Il portone ligneo in facciata ha una putrella in funzione di architrave.
Un'apertura con architrave ligneo a Nord è tamponata con parete in laterizi.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alla n. 108.
Architrave ligneo curvo.
Manto di copertura in finto coppo, tamponamento di portone con laterizi e architrave metallico in facciata non consoni.
Tettoia lignea con manto in lose su fronte Nord.
Addossato al fronte Nord è presente un basso fabbricato in c.a. con soletta piana non finita.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.
L'edificio conserva la tessitura muraria tradizionale ed altri elementi, tuttavia molti interventi ne stanno compromettendo l'originalità costruttiva, a partire dal manto di copertura in finto coppo, le gronde metalliche e altri piccoli interventi che denotano scarsa cura e attenzione al contesto storico-architettonico locale.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 14/10/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 176**


N° Scheda:
85



Prospetto Sud.



Prospetto Est.

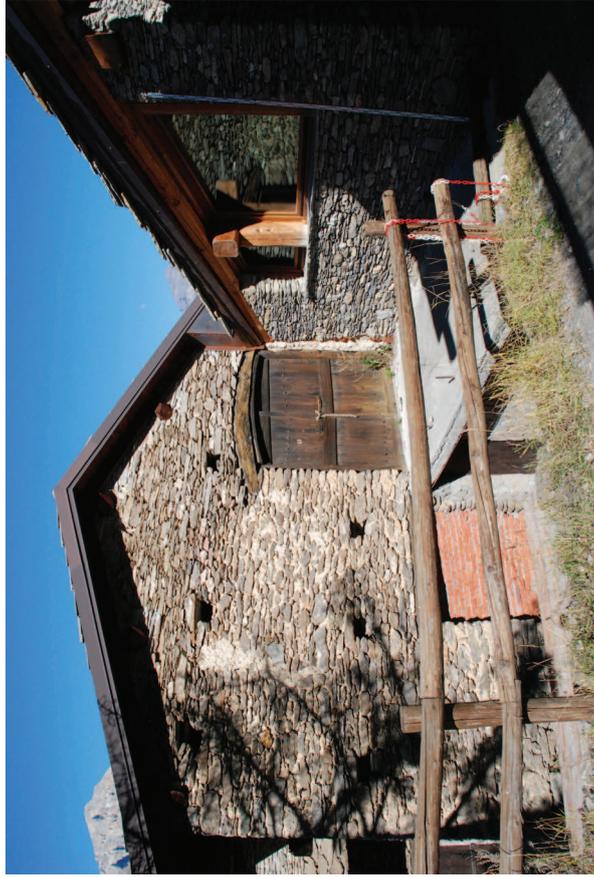

Prospetto Nord, verso p. n. 108.



Prospetto Nord, verso p. n. 175.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada, sulla sinistra la p. n. 127.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle tracce di archi in conci di pietra ancora visibili ma parzialmente sovrapposte alle nuove aperture. Serramenti lignei, ante e grate metalliche.



Spigolo Nord, qui la muratura è stata meno manomessa, è visibile un arco in conci di pietra originale. In alto serramenti lignei con ante metalliche.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 177</i>	N° SCHEDA: 86
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta cementizia, giunto arretrato ma ben visibile. Fronte Nord - Est intonato grossolanamente. Sono ancora visibili tracce di archi in conci di pietra. Malta cementizia e cornici attorno agli stipiti di alcuni serramenti, in qualche caso travetti in c.a. celati.

COPERTURA:
La copertura della particella è costituita da una delle due falde di un tetto realizzato con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
La disposizione ed il numero delle aperture sono stati sicuramente modificati, serramenti lignei con vetro e grate metalliche, ante a fil di muratura metalliche di colore marrone. Grosso portone metallico su fronte Sud - Ovest.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alla n. 101. L'edificio è stato sottoposto ad una massiccia opera di ristrutturazione in tempi recenti, la quale ha parzialmente intaccato le caratteristiche storico-costruttive tipiche dell'architettura locale.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre. Alcuni elementi, a causa di interventi edilizi, sono in contrasto con il contesto storico-architettonico.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 07/06/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 177**

N° Scheda:
86



Prospetto Sud - Ovest.



Spigolo Nord.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Est.


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista all'arrivo dal sentiero n. 3.

IMMAGINI DI DETTAGLIO

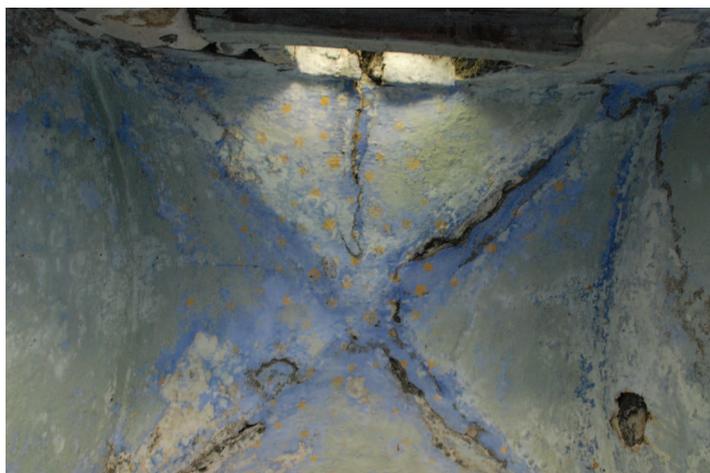

Dettaglio della volta a crociera presente all'interno della cappella, intonaco azzurro con stelle.



Fronte Sud - Ovest, dettaglio dell'incisione in colore azzurro: 1943, Restaurato dalla 1ª Colonna Slitte.

COMUNE: Oulx	DATI CATASTALI: F. n° 31, p. 112	N° SCHEDA: 87
LOCALITÀ: San Domenico		QUOTA: 1282 m
DENOMINAZIONE: Chapèllè dou Viarâ		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: Edificio di culto		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
La cappella è realizzata in muratura costituita da pietrame misto, con malta di calce come legante. Le tre pareti principali sono intonacate e tinteggiate di colore bianco con decorazioni in giallo. E' presente un arco policentrico in facciata ed una piccola volta a crociera all'interno dell'edicola, intonacata di colore azzurro e decorata con stelle, come anche le pareti interne.
La zona tergale, all'esterno, presenta solo un parziale rinzafo in malta e non un'intonacatura completa.

COPERTURA:
Il manto di copertura in lose, parzialmente bloccate con malta cementizia, si poggia probabilmente in modo diretto sulla volta a crociera, senza la presenza di struttura lignea.

APERTURE E SERRAMENTI:
In facciata, una finestra lignea quasi del tutto smontata ed una finestrella dotata di sottili grate metalliche.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Ad Ovest della cappella è presente una croce in legno con scritta INRI. Sul fronte Sud - Ovest è presente un'incisione sull'intonaco, recante la scritta in colore azzurro: 1943, Restaurato dalla 1ª Colonna Slitte.
Interessante l'interno con voltino a crociera ed intonacatura azzurra stellata.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto.
La cappella si presenta in discrete condizioni di conservazione, nonostante l'intervento del 1943 ne abbia in parte intaccato le caratteristiche tipologiche tradizionali e l'aspetto, tramite l'uso in più punti di malte cementizie.
La volta presenta fessurazioni probabilmente allo stretto contatto con il manto di copertura e quindi una non ottimale impermeabilizzazione.

SCHEDATORE: Filippo Ghilardini	DATA: 30/06/2011
-----------------------------------	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località San Domenico - C.T. Fg. 31 n. 112**

N° Scheda:
87



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, in primo piano il lago e la strada dell'Assietta.

IMMAGINI DI DETTAGLIO

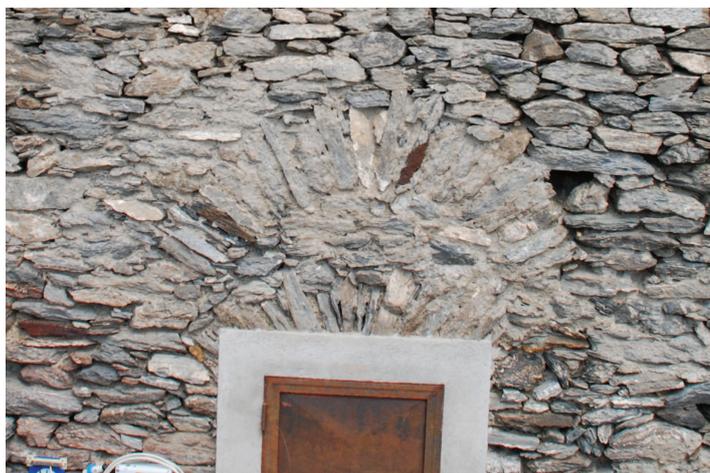

Fronte Sud, dettaglio di un'apertura, con arco di scarico e arco in conci di pietra. Cornice in cemento e serramento metallico.



Dettaglio della copertura, non omogenea, e di alcune aperture con scuri metallici. Parete a gradini che fuoriesce dalla copertura.

COMUNE: <i>Pragelato</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 1, p. 13</i>	N° SCHEDA: 88
LOCALITÀ: <i>Casa Cantoniera dell'Assietta</i>		QUOTA: <i>2509 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Casa Cantoniera dell'Assietta</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	X
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	
DESTINAZIONE D'USO: <i>Turistico - Commerciale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra legata con malta di calce, rinzaffo/intonaco in malta cementizia su gran parte del perimetro esterno. Alcune zone con rinzaffo in malta di calce, sono numerosi gli innesti in c.a., blocchi di calcestruzzo e laterizi.
 Contrafforte in c.a. su spigolo Nord - Ovest.
 Sono stati posizionati degli igloo contro la parete Ovest.*

COPERTURA:
*La copertura, su due livelli, è costituita da una falda realizzata con soletta latero-cementizia e manto in lose.
 Faldali metallici su tutto il perimetro e cornice in cemento su fronte Sud.
 In corrispondenza della metà dell'edificio è presente una parete che fuoriesce dalla copertura, probabilmente un muro taglia fuoco.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Le aperture, portoni, porte e finestre, presentano tutti serramenti e scuri metallici, di colore marrone e grigio.
 Molti serramenti presentano una cornice in cemento e soprattutto archi di scarico in conci di pietra al di sopra.
 Nel dislivello tra una falda e l'altra del blocco Nord è presente un'apertura continua, in metallo, che sembra temporaneamente tamponata con materiali plastici.
 Tre velux sulla copertura superiore del blocco Sud.
 Un'unica apertura su fronte Ovest, con arco in conci di pietra, ora tamponata in pietra a secco.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Interventi di manutenzione straordinaria realizzati dalla Provincia di Torino con il contributo del Parco (anno 2010).
 Targa in legno dell'Ente Parco "Casa Cantoniera dell'Assietta m. 2500".*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Discreto.
 L'edificio è stato interessato da numerosi interventi edilizi, anche a causa dell'ubicazione e della funzione molto particolari, i quali ne hanno snaturato le caratteristiche tipologiche della tradizione costruttiva locale, tuttavia sono ancora visibili alcuni elementi interessanti.*


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 29/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Pragelato - Località Casa Cantoniera dell'Assietta - C.T. Fg. 1 n. 13**

N° Scheda:
88



Prospecto Est.

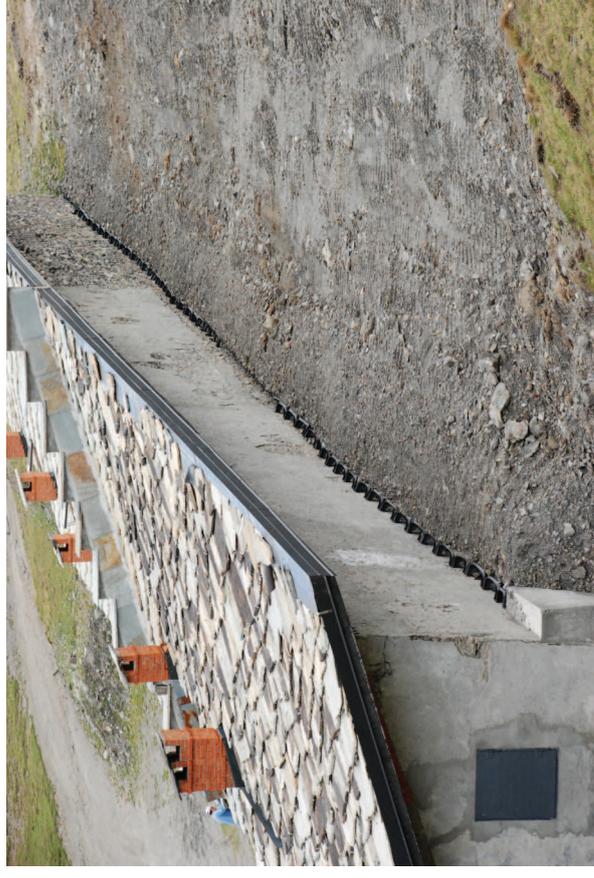

Vista laterale del prospecto Ovest.



Prospecto Sud.



Prospecto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE GENERALE DELL'EDIFICIO



Immagine del gruppo di edifici da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle porte lignee sovrapposte, con balcone in legno, data 1955 e sulla destra uso di manto in lamiera grecata.



Prospetto Nord, si noti la muratura in pietra a secco, priva di rinzaffi cementizi, manto di copertura in lamiera.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 33, p. 123</i>	N° SCHEDA: 89
LOCALITÀ: <i>Alpeggio Le Selle</i>		QUOTA: <i>2030 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lâ Sëlla</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
La particella si compone di diversi edifici da uno e due piani.
Le murature sono in pietra, con leggero rinzafo in malta cementizia. In alcuni punti sono presenti pareti in c.a., in particolare contro terra. In un caso sono visibili blocchi in cls.
Parete Nord in muratura a secco priva di rinzafo.
Muri contro terra di nuova realizzazione, rivestiti in pietra legata con malta cementizia.
Catene metalliche su edificio adibito a residenza.

COPERTURA:
Le coperture degli edifici sono generalmente costituite da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Due edifici addossati al blocco Nord presentano coperture ad una falda e manto in lamiera grecata.
Al blocco centrale si addossano un piccolo edificio con copertura piana in soletta su fronte valle, un edificio ad una falda con copertura in fogli di lamiera su fronte monte.
Contro terra è presente un porticato di nuova realizzazione, con pilastri rivestiti in muratura e copertura ad una falda in legno e lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Quasi tutti i serramenti sono lignei con architrave in legno e cardini metallici.
Alcuni portoni sono metallici ed alcune finestre presentano architrave in pietra.
Grate in acciaio alle finestre.
Scritta su pietra con data 1955 su fronte Sud dell'edificio Nord.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
In totale sono presenti cinque edifici con copertura a due falde e cinque strutture addossate, ci cui quattro con copertura ad un falda ed una con copertura piana.
Muri contro terra di nuova realizzazione, rivestiti in pietra legata con malta cementizia.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
Sono state realizzate alcune superfetazioni recenti non del tutto conformi alle tipologie costruttive tradizionali.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Raimondo Torchio</i>	DATA: 11/08/2010
---	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Alpeggio Le Selle - C.T. Fg. 33 n. 123**

N° Scheda:
89

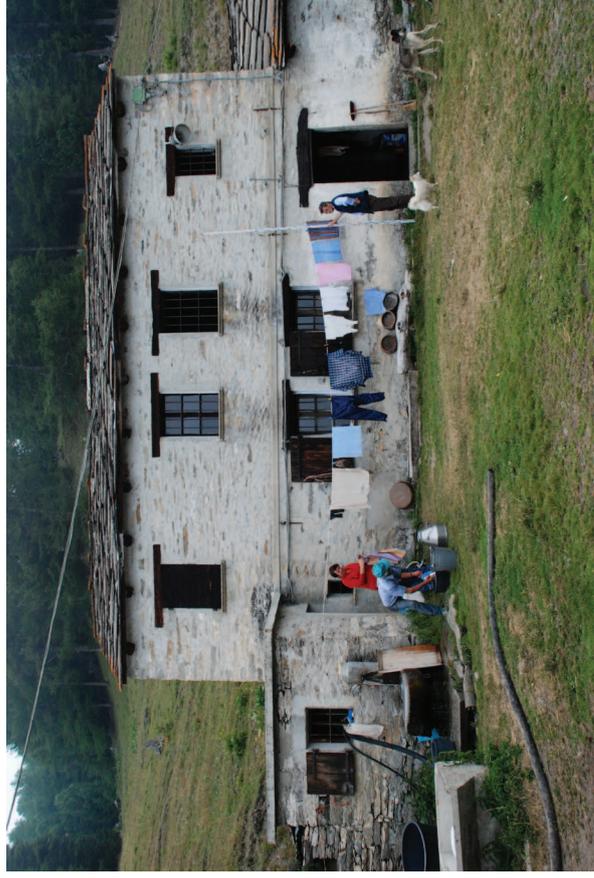

Edificio adibito a residenza, prospetto Ovest.



Vista da Nord - Est.



Edificio Nord, prospetto Sud.



Vista da Sud - Ovest.


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista dell'edificio dal sentiero, la casa Banchet si trova immersa nella vegetazione boschiva.

IMMAGINI DI DETTAGLIO

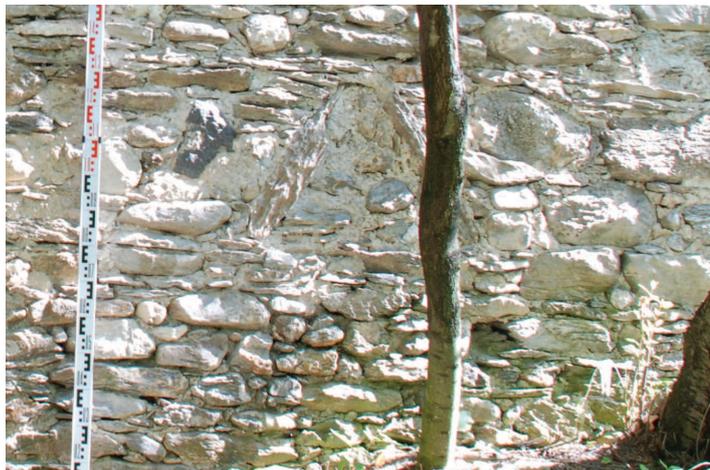

Dettaglio di apertura triangolare per l'aerazione ora tamponata.



Dettaglio dell'incisione su pietra recante la data 1777 e targa della Società Reale Assicurazione Incendi.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 30, p. 59</i>	N° SCHEDA: 90
LOCALITÀ: <i>Casa Banchet</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Banshé</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce e terriccio.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose presenta alcune lacune, temporaneamente tamponate con fogli in lamiera.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due porte lignee con architrave in legno e due finestre con architrave in pietra. E' ancora visibile sul fronte Nord la traccia di un'apertura triangolare per l'aerazione del locale semi-interrato, ora tamponata.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Incisione su pietra recante la data 1777 su spigolo Sud.
Targa metallica della Società Reale Assicurazione Incendi su trave dormiente del fronte Nord.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Buono.
Le murature ed i serramenti sono in buono stato, desta preoccupazione la necessità di inserire lastre metalliche nel manto di copertura.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 30/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Casa Banchet - C.T. Fg. 30 n. 59**

N° Scheda:
90



Prospetto Nord.



Prospetto Est.



Prospetto Sud.



Prospetto Ovest.